

金属轴向疲劳试验方法

GB 3075—82

Method of axial force controlled fatigue testing of metals

本标准适用于金属试样在室温空气中承受图1所示任一类型循环应力的恒负荷幅轴向疲劳试验。此试验系用来测定金属在循环次数不小于 5×10^4 的轴向疲劳强度。

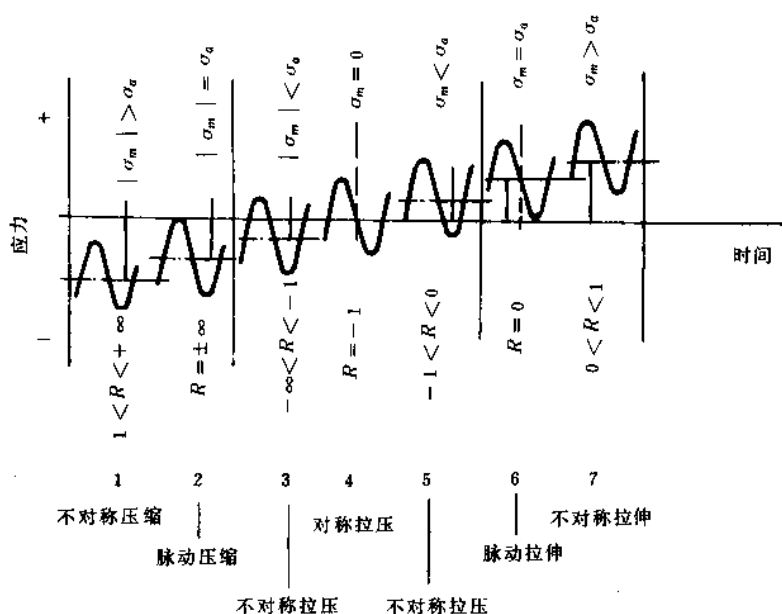


图 1 循环应力的类型

注：如有特殊需要，可采用其他波形的循环应力。

1 符号、名称、定义及单位

与应力循环（见图 2）和疲劳试验有关的符号、名称、定义及单位如表 1。

表1

符、号	名 称	定 义	单 位
$\sigma_{\max}$	最大应力	在应力循环中具有最大代数值的应力。以拉应力为正，压应力为负	MPa (kgf/mm ²)
$\sigma_{\min}$	最小应力	在应力循环中具有最小代数值的应力。以拉应力为正，压应力为负	MPa (kgf/mm ²)
σ_m	平均应力	最大应力和最小应力的代数平均值	MPa (kgf/mm ²)

续表 1

符 号	名 称	定 义	单 位
σ_a	应力幅	最大应力和最小应力代数差的一半	MPa (kgf/mm ²)
$2\sigma_a$	应力范围	在应力循环周期中最大应力和最小应力的代数差	MPa (kgf/mm ²)
R	应力比	最小应力与最大应力的代数比值	
K_t	理论应力集中系数	局部应力与标称应力的比值	
f	循环频率	单位时间的应力循环次数	Hz
N	疲劳寿命	试样至失效（出现规定长度或肉眼可见疲劳裂纹、完全断裂等）的应力循环数	次
σ_N	条件疲劳极限	对应于规定 N 次循环数的中值疲劳强度	MPa (kgf/mm ²)
σ_D	疲劳极限	当 N 为无穷大时的中值疲劳强度	MPa (kgf/mm ²)
p	存活率	疲劳寿命高于规定值的百分率	

注：1kgf/mm² = 9.8MPa。

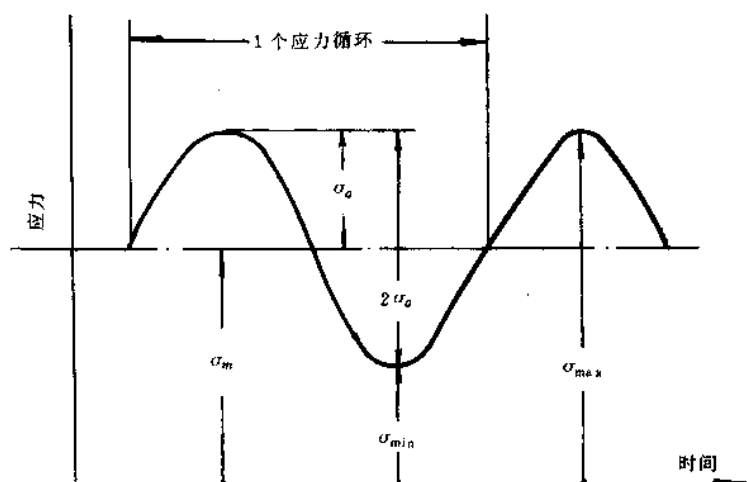


图 2 疲劳应力循环

2 试样

2.1 试样的符号和名称

与试样有关的符号和名称如表 2 所示。

表 2 mm

符 号	名 称
D	圆形横截面试样夹持部分的直径或螺纹部分的外径
d	试样最大应力处直径
L_c	试样工作部分的平行长度
a	矩形横截面试样的试验截面厚度
b	矩形横截面试样最大应力处宽度
B	矩形横截面试样夹持部分的宽度
r	从 d 到 D 或从 b 到 B 之间的过渡弧最小曲率半径，或试样夹持部分之间的圆弧半径

2.2 形状和尺寸

试样的形状和尺寸取决于试验目的、试验机型号和容量以及试材形状。其夹持部分应与试样轴线或缩小的试验截面轴线保持同轴或对称（见图 3 至图 6）。所选用的试样试验截面尺寸应使以绝对值表示的最大负荷不低于试验机所用负荷档满量程的25%。

测定疲劳强度所用的同一批试样应具有相同的形状、尺寸和表面状态。

2.2.1 推荐光滑试样的形状和尺寸如图 3、图 4 和表 3 所示。



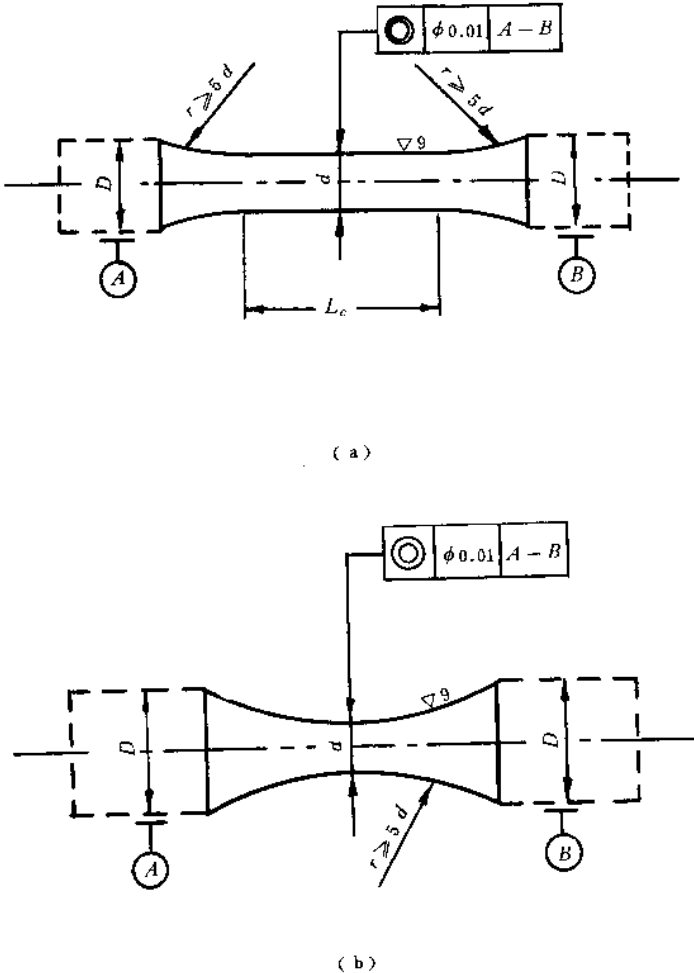


图 3 圆形横截面试样

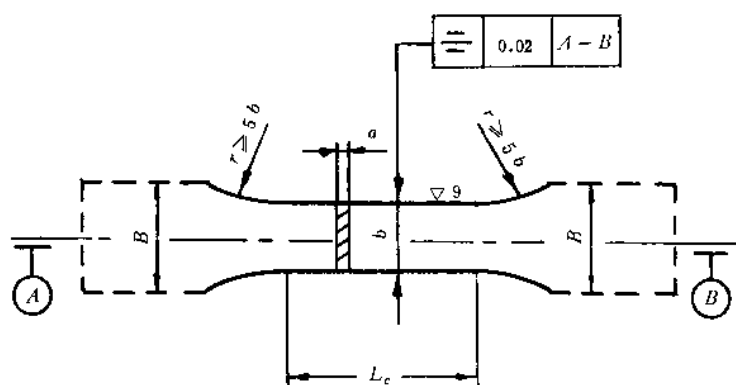

(a)

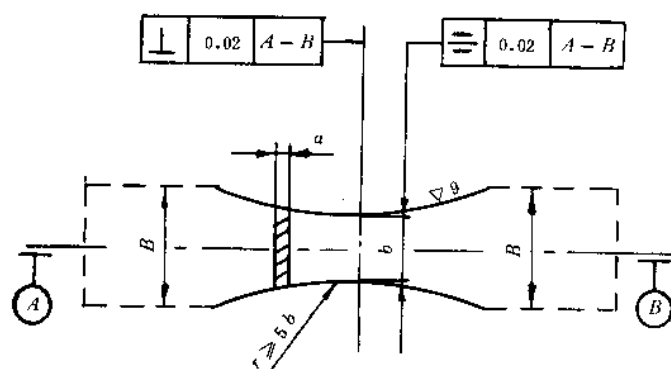

(b)

图4 矩形横截面试样

注：① 当受试验机容量所限，从试样的厚度方向缩小试验截面时，其加工面的表面光洁度均不应低于▽9。

② 试样工作部分与圆弧过渡部分的连接应圆滑，不得有凹陷。

③ 矩形试样工作部分的棱边应光滑且有一适当的小圆角。

表3

d mm		ab mm ²	b mm		r mm	L_c mm	D^2/d^2 或 B/b
标称尺寸	公差	面积	标称尺寸	公差			
5 8 10	±0.02	≥30	(2~6) a	±0.02	≥5d或5b	≥3d或3b	≥1.5

注：① 进行具有循环压缩应力试验时，应使 $L_c < 4d$ 或 $L_c < 4b$ 。

② 在采取特殊措施的情况下，可协商进行 $ab < 30\text{mm}^2$ 的矩形横截面试样的试验。

2.2.2 鉴于缺口疲劳试验目的和要求的特殊性，对缺口试样的设计不予限制。但其形状、尺寸和 K_t 应在试验报告中注明。

推荐V形缺口圆形横截面试样和U形缺口矩形横截面试样如图5和图6所示。


 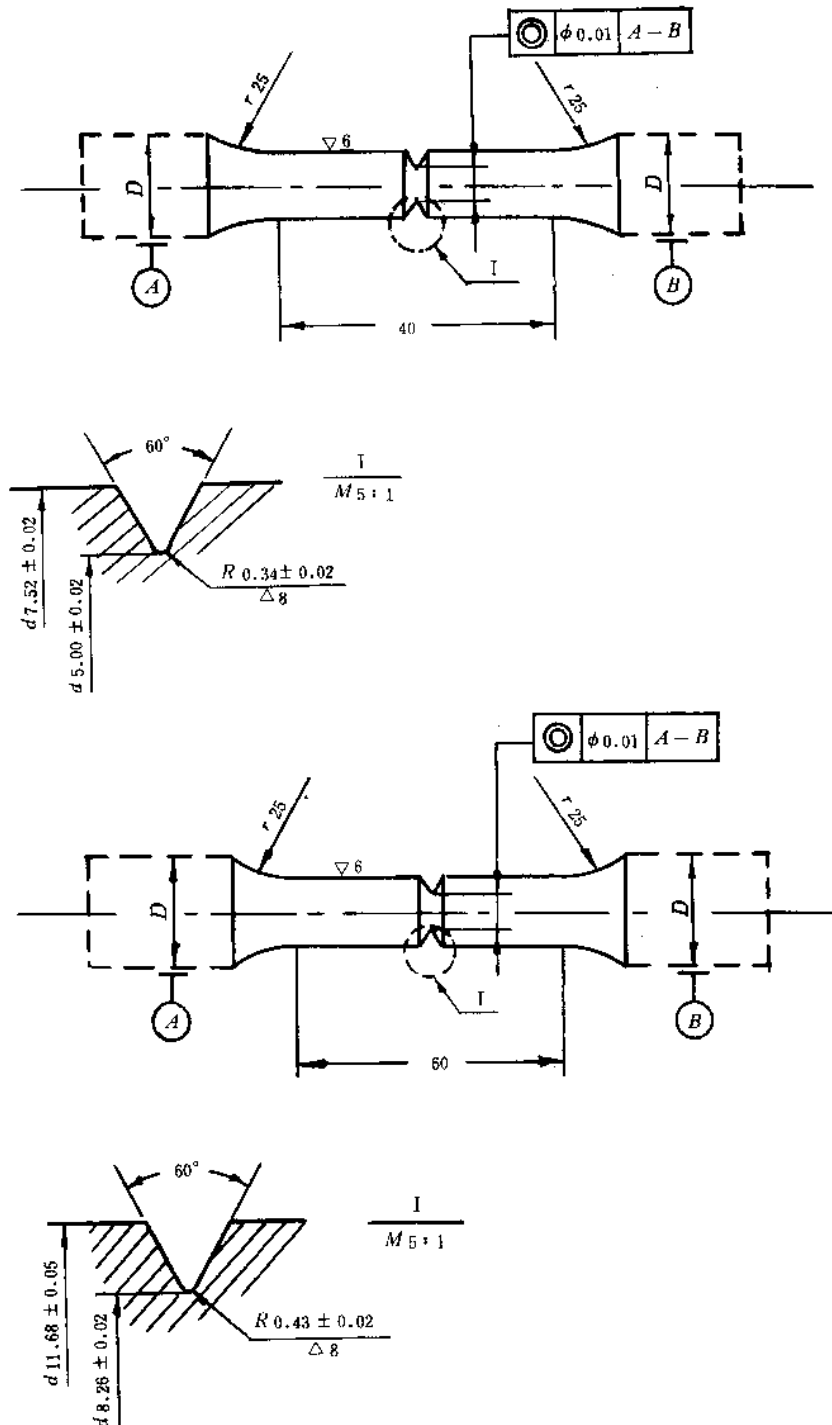


图5 V形缺口圆形横截面试样 ($K_t=3$)



测量试样尺寸时，应防止损伤试样表面。

2.3 制备和贮存

2.3.2 所采用的加工工艺应尽量使试样表面产生的残余应力和加工硬化减至最小;在加工过程中,防止过热或其他因素的影响而改变材料的疲劳性能,力求试样表面质量均匀一致。在铣削、车削和磨削过程中,应适当地逐次减小切削深度和走刀量,并提供足够的冷却。

2.3.4 建议纵向铣削、精车和精磨后,再用纵向抛光的方法进行工作部分表面的最后精加工。

注：试样加工工艺见附录 A。必要时，可由有关方面协商议定此工艺。

3.1 负荷

3.1.1 静负荷示值精度:

- ### 3.1.2 在连续试验10小时内, 动负荷示值波动度:

- ### 3.1.3 负荷需轴向施加

上、下夹具应牢固地夹紧试样端部。夹具的中心线应尽量与试验机的施力轴线重合, 确保沿试样

轴线无间隙地准确传递循环负荷。

推荐用电阻应变片测量试验机上试样的弯曲百分率。其测量方法见附录 B。

3.2 频率

应力循环频率取决于所用试验机类型、试样刚度和试验要求,所选取的频率不得引起试样试验部分发热。建议试验频率在10~200 Hz 范围内。

同一批试样的试验应在大致相同的频率下进行。

注:一般情况下,试验机应按国家有关标准或规程,每年至少校验一次。

4 试验程序

4.1 安装试样

安装试样时必须仔细操作,使试样与试验机上、下夹具保持同轴,尽量减少试样承受规定轴向应力以外的其他应力。

4.2 施加负荷

施加负荷应平稳、准确,不得超载。在整个试验过程中,动负荷示值波动度应符合 3.1.2 款的规定。

4.3 终止试验

试样在规定应力下,通常一直连续试验至试样失效或规定循环次数。试样失效应发生在(a)形试样的 L_c 内或(b)形试样的最大应力截面处,否则试验结果无效。

试验过程如有中断,需在试验报告中注明中断时的循环次数和间歇时间。

4.4 条件疲劳极限和S-N曲线的测定

4.4.1 条件疲劳极限的测定

用升降法测定材料的条件疲劳极限。试样的数量通常需13根以上。应力增量 $\Delta\sigma$ 一般在预计疲劳极限的5%以内,试验可在3~5级应力水平下进行。应使第一根试样的试验应力水平略高于预计疲劳极限。根据上一根试样的试验结果(失效或通过),决定下一根试样的试验应力水平(降低或升高),直至完成全部试验。对第一次出现相反结果(失效和通过;通过和失效)以前的试验数据,如在以后试验数据的波动范围之外,则予以舍弃;如在上述波动范围之内,则作为有效数据加以利用,即在试验过程中,陆续将它们平移到第一对相反结果之后,作为该试样所在应力水平下的第一个有效数据。

条件疲劳极限的计算公式:

$$\sigma_N = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n V_i \sigma_i$$

式中: m ——有效试验的总次数(失效及通过的数据点均计算在内);

n ——试验应力水平级数;

σ_i ——第*i*级应力水平;

V_i ——第*i*级应力水平下的试验次数。

上述公式求出的条件疲劳极限存活率为50%。如果需要,可对试验结果用数理统计方法进行数据处理,求出任一存活率下的条件疲劳极限。

注:根据材料技术条件或协议规定,可采用其他方法测定条件疲劳极限。

4.4.2 S-N曲线的测定

通常,至少取5级应力水平。各级应力水平上试样的数量分配应随着应力水平的降低而逐渐增加。用升降法求得的条件疲劳极限作为S-N曲线上最低应力水平点。

以 σ_a 为纵坐标, N 为横坐标,用最佳拟合法绘制成一条曲线,如图7所示。

关于每级应力水平上所用试样个数,必要时由双方协商议定。

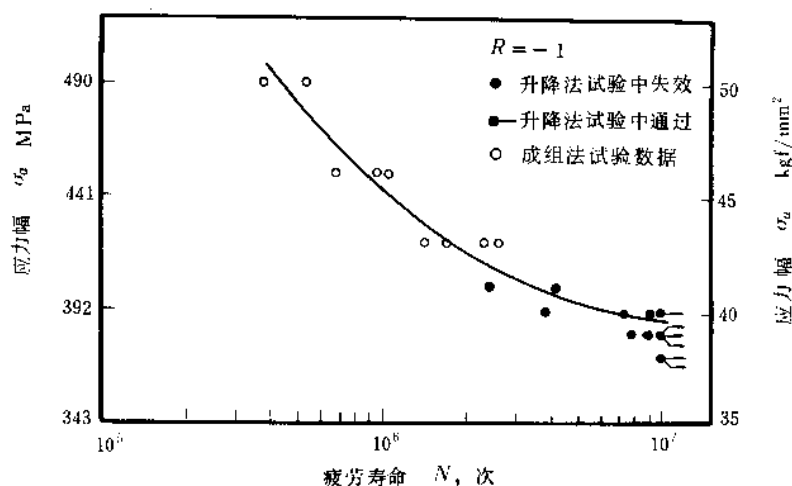


图7 S-N曲线

5 结果表示和试验报告

5.1 结果表示

由于疲劳试验数据分散度较大, 为了获得比较可靠的试验结果, 除设计合理的疲劳试验方案外, 疲劳试验数据应采用统计方法进行处理。

试验结果一般用图解法表示, 推荐如下图形表示法。

5.1.1 S-N曲线

这是最常用的一种疲劳试验结果表示方法。绘制S-N曲线时, 一般以应力幅或取决于循环应力类型的其他应力值(在不对称拉压下, 通常是以最大应力幅)为纵坐标, 循环次数 N (疲劳寿命)为横坐标。

N 均采用对数坐标, 应力可按具体情况而采用线性坐标或对数坐标, 见图7。

此外, 按照不同要求, 可绘制成各种参量(如平均应力 σ_m 、应力比 R 、存活率 p 等)的S-N曲线。

5.1.2 耐久图

对于规定耐久时间 N (疲劳寿命), 表示极限循环应力与平均应力关系的图。

a. 应力幅(σ_a)与平均应力(σ_m)关系图, 见图8。
b. 最大应力($\sigma_{\max}$)、最小应力($\sigma_{\min}$)与平均应力(σ_m)关系图(Goodman-Smith图), 见图9。

c. 最大应力($\sigma_{\max}$)与最小应力($\sigma_{\min}$)关系图, 见图10。

d. 等寿命图, 见图11。

5.2 试验报告

按照要求报告试验结果。报告中应清楚说明如下内容:

5.2.1 材料的牌号、炉号、规格、化学成分、热处理工艺及常规力学性能。

5.2.2 试样的制备工艺及其形状、尺寸和表面状态。

5.2.3 试验机型号。

5.2.4 应力循环形式、 σ_m 、 $2\sigma_a$ 、 R 。

5.2.5 试验频率 f 。

5.2.6 超出10~35℃的试验环境温度 and 50~70%时的相对湿度。

5.2.7 试验过程中不符合要求条件的任何偏差。

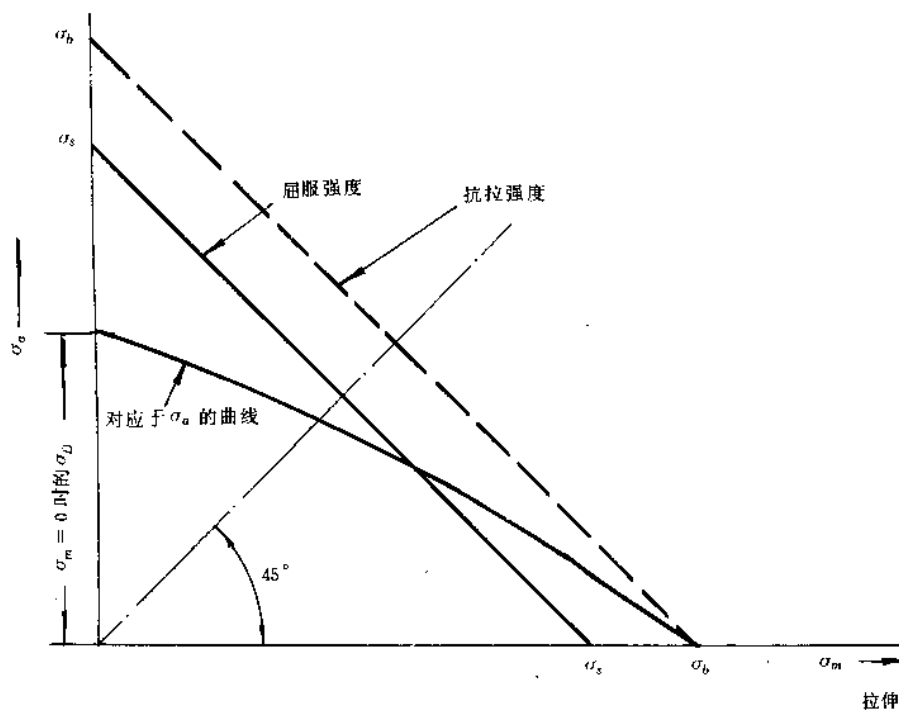


图 8 试验（理论）结果 Haigh图

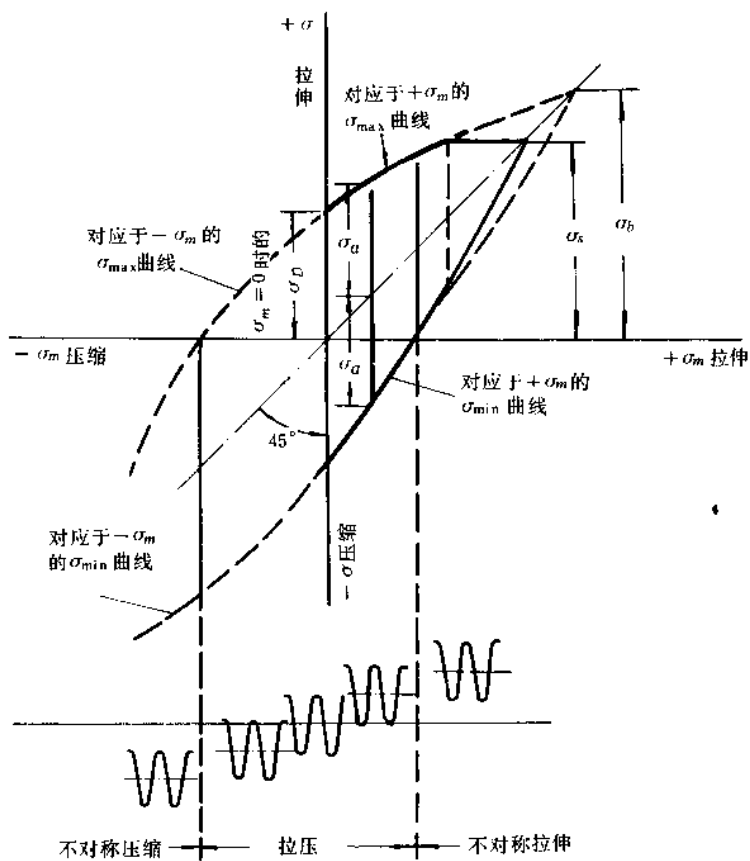


图 9 $\sigma_{\max}$ 和 $\sigma_{\min}$ 与 σ_m 关系图（理论结果）
Goodman - Smith 图

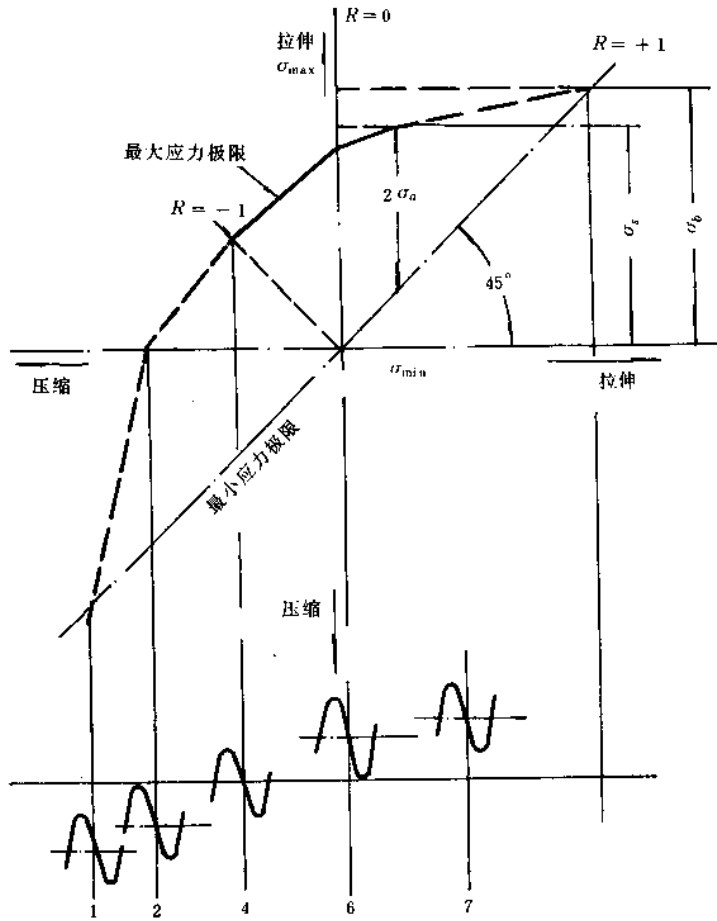


图 10 $\sigma_{\max} - \sigma_{\min}$ 关系图 (理论结果)
ROS 图

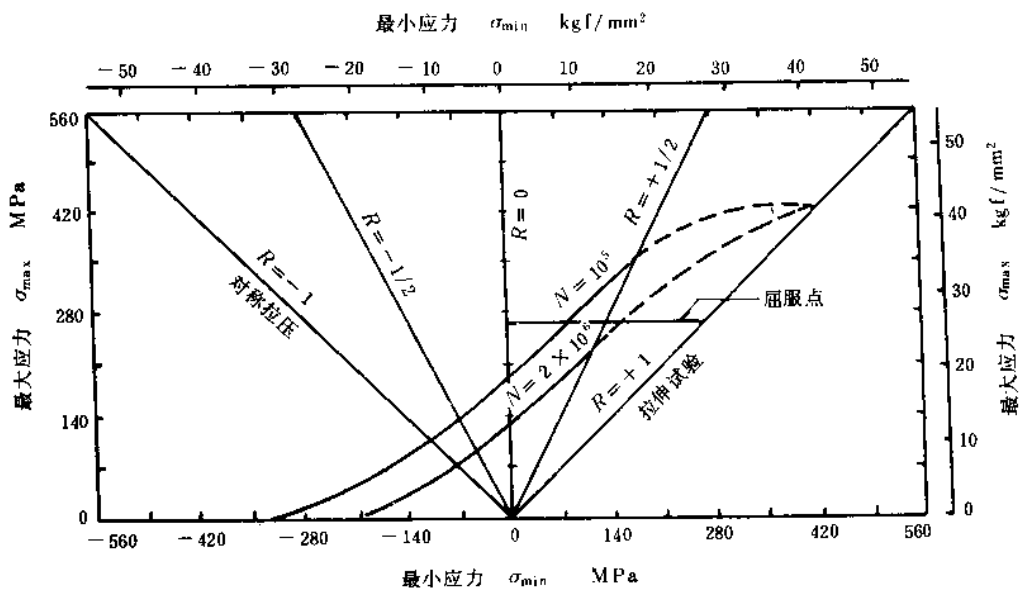


图 11 等寿命图

附 录 A
疲劳试样机械加工工艺
(参考件)

A.1 车削**A.1.1 车削粗加工**

将试样的直径从 $x+5\text{ mm}$ (x 是试样标称直径 d 加上适当的表面抛光余量) 车至 $x+0.5\text{ mm}$ 时, 应逐次减少其切削深度。建议切削深度为:

1.25 mm

0.75 mm

0.25 mm

注: 高强度材料试样的表面抛光余量为 0.025 mm。

A.1.2 车削精加工

将试样的直径从 $x+0.5\text{ mm}$ 车至 x 时, 应进一步逐次减少切削深度。建议切削深度为:

0.125 mm

0.075 mm

0.05 mm

应采用较小的走刀量, 如每转不超过 0.06 mm。

A.2 铣削

此方法可用于从料坯切取试样毛坯, 并将矩形横截面试样毛坯加工到试样的标称尺寸。其切削速度和进刀量应根据试样材料而定。精铣时, 应考虑到所要求的表面精加工质量。

A.3 磨削

对因热处理而提高强度以至不易车削加工的材料, 可将试样毛坯直径车至 $x+0.5\text{ mm}$ 后进行热处理。然后采用磨削精加工至直径为 x 。

建议采用如下磨削深度:

比标称直径大 0.1 mm 之前, 磨削深度为 0.030 mm;

比标称直径大 0.025 mm 之前, 磨削深度为 0.005 mm;

以 0.0025 mm 的磨削深度, 磨到试样直径为 x 。

磨削时, 应充分冷却。

A.4 表面抛光

当试验部分直径加工至 x 后, 用逐次变细的砂布或砂纸, 沿近似平行于试样的轴向进行机械或手工抛光。使其表面光洁度达 $\nabla 9$ ($R_a \leq 0.16 \sim 0.32\text{ }\mu\text{m}$)。

6000 号水磨碳化硅砂纸可用来进行试验部分表面的最后抛光。

注: 本工艺虽适于加工多种金属材料, 但并非万能。因此, 应根据试样的材料性能选择合理的加工工艺。

A.5 缺口试样的加工

缺口试样的加工工艺与光滑试样的基本相同。

A.5.1 粗车缺口, 留余量 0.3~0.5 mm。

A.5.2 根据材料强度水平, 对缺口进行车削或磨削精加工, 其精加工工艺参考 A.1.2 条, A.2 章及 A.3 章。

A.5.3 若采用上述工艺后尚达不到缺口光洁度要求, 则需进行抛光。

附 录 B
用电阻应变片测定轴向疲劳试验
机上试样弯曲百分率方法简介
(参考件)

B.1 原理

将贴有应变片的校准棒安装在试验机上,在受力状态下测量各应变片的变形,并由下式计算上述校准棒由于受力不同轴所产生的弯曲百分率:

$$e = \frac{S_{\max} - S_{\text{avg}}}{S_{\text{avg}}} \times 100\%$$

式中: $S_{\max}$ ——校准棒上所测得的最大变形;
 S_{avg} ——校准棒上所测得的平均变形。

B.2 装置**B.2.1 校准棒:**

B.2.1.1 校准棒的材料、形状和尺寸应类似试验试样,其直径可采用10mm或20mm。

B.2.1.2 应变片在校准棒上的分布应均匀,并能测定出最大弯曲或接近最大弯曲。

B.2.2 测量系统

可用由稳压电源、放大器、数字电压表等组成的测量系统进行测量,也可用其它变形测量系统,其测量误差不得低于3%。

B.3 程序

B.3.1 将校准棒的一端装卡在试验机上,其另一端不夹紧,处于自由状态。

B.3.2 试验机加荷系统和变形测量系统调零。

B.3.3 将校准棒的自由端(非夹持端)夹紧。

B.3.4 按照试验机负荷最大量程的10%、20%、30%、40%、50%施加负荷,并在每级负荷下测量校准棒上的各应变片变形。

B.3.5 按照B.1中的公式计算校准棒的弯曲百分率。

附加说明:

本标准由中华人民共和国冶金工业部提出。

本标准由冶金部钢铁研究总院负责起草。

本标准主要起草人高舜之、何荣年。